


NÁVOD K OBSLUZE

TPX 50 Gen. 2



Před prvním použitím si pozorně přečtete celý návod. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v tomto manuálu a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

1 HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

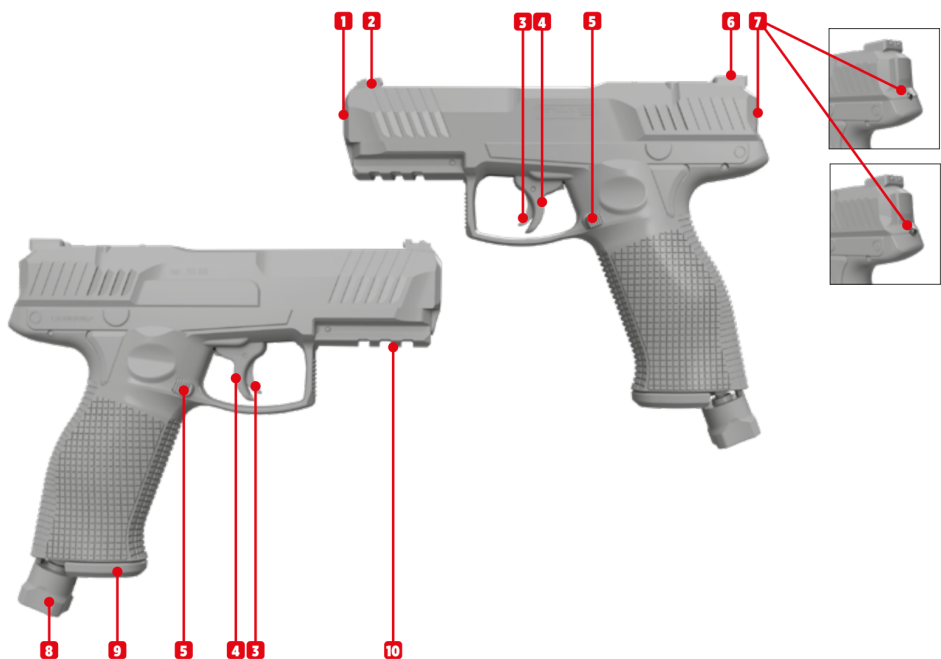

Hlavní části zbraně – čísla odpovídají tabulce

Č.	ČÁST	POPIS
1	Ústí hlavně	Přední část hlavně, odkud vychází střelivo
2	Muška	Mířidlo na přední části hlavně
3	Pojistka	Bezpečnostní prvek blokující spoušť
4	Spoušť	Páčka pro vystřelení
5	Záchyt zásobníku	Tlačítko pro uvolnění zásobníku
6	Hledí	Zadní mířidlo na závěru

Č.	ČÁST	POPIS
7	Indikátor natlakování	Vizuální ukazatel tlaku v rukojeti
8	Uzávěr / narážec CO2	Šroubovací uzávěr pro upevnění CO2 bombičky 12 g
9	Zásobník	Zásobník na střelivo (kapacita 8 ran, ráže .50 / 12,7 mm)
10	Lišta 22 mm	Montážní lišta pro příslušenství
–	Závěr	Pohyblivá část uzavírající nábojovou komoru
–	Rukojeť	Ergonomická rukojeť s místem pro CO2 bombičku

2 POJISTKA

Pojistka je jazýčkového typu. Její aktivací je zablokována spoušť a nevznikne náhodný výstřel při stisku spouště na střed.


Vždy aktivujte pojistku, když zbraň nečinně odkládáte nebo přenášíte.

3 VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY (12 G)

△ **UPOZORNĚNÍ:** Nevystavujte bombičky CO2 ani nenatlakovanou zbraň teplotám vyšším než 50 °C. Mohlo by dojít k explozi bombičky nebo poškození zbraně. Během výměny bombičky dbejte na to, aby CO2 unikající ze zbraně nezasáhlo obličej ani ruce.

Postup vložení

1. Vyšroubujte uzávěr ze spodní části rukojeti.
2. Vložte bombičku CO2 12 g dnem dolů do vzniklého prostoru v rukojeti.
3. Uzávěr opětovně zašroubujte zpět do rukojeti – pevně dotáhněte, aby narážec propíchl bombičku. **Nepoužívejte žádné nástroje.**

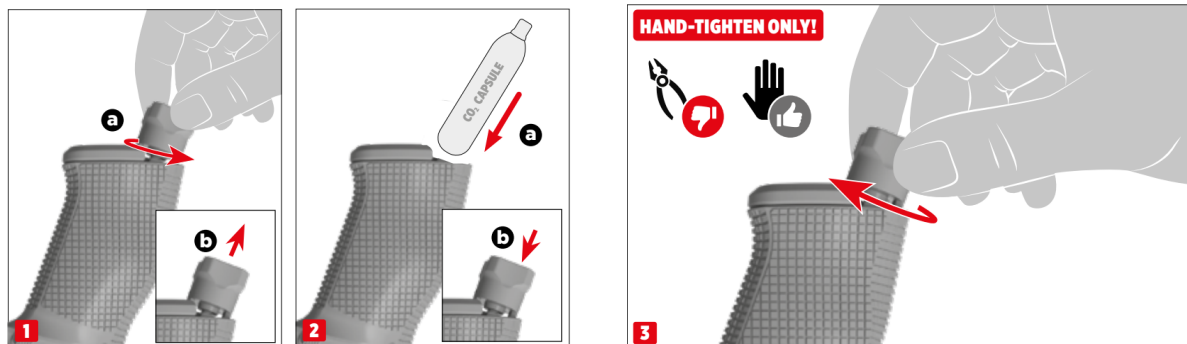


Krok 1–2: vyšroubování uzávěru (a, b) a vložení CO2 bombičky

Krok 3: dotáhněte pouze rukou – nikdy nástroji

4 NATLAKOVÁNÍ ZBRANĚ

1. Dlaní naraďte zespod na uzávěr tak, aby došlo k propíchnutí bombičky a následnému natlakování zbraně.
2. Zkontrolujte indikátor natlakování – měl by být viditelný ze spodní části rukojeti.
3. Namířením do bezpečného prostoru a stiskem spouště proveďte kontrolní výstřel.

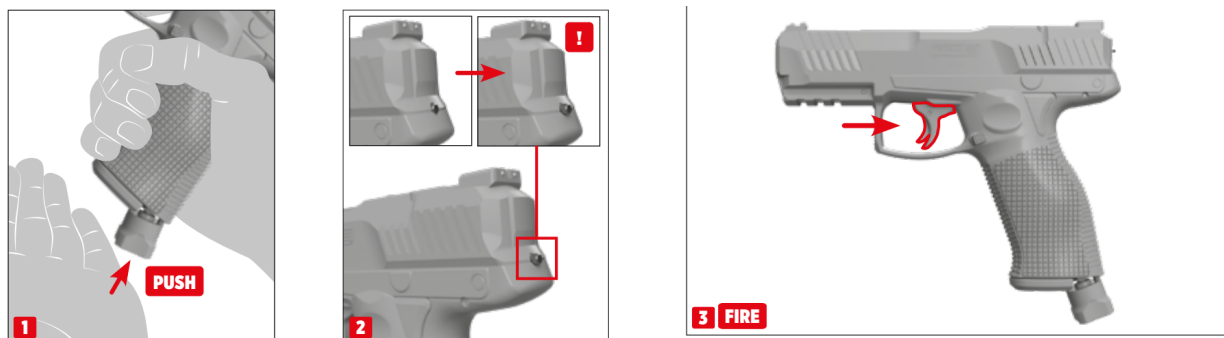

1: naražení uzávěru dlaní

2: kontrola indikátoru natlakování

3: kontrolní výstřel do bezpečného prostoru

Zbraň je nyní natlakována. Indikátor natlakování v rukojeti potvrdí správné propíchnutí bombičky.

Možné problémy


Pokud po naražení uzávěru nedojde k natlakování (indikátor nevyskočí), zkuste uzávěr o kousek přitáhnout. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

⚠ **POZOR:** Dlouhodobé natlakování zbraně snižuje životnost těsnění. Doporučujeme provádět natlakování až bezprostředně před střelbou. Nutnost výměny těsnění není závadou – jde o standardní údržbu.


5 VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Při pootočení uzávěru dojde k povyskočení a úniku zbytku CO2. Dbejte zvýšené opatrnosti a snažte se mít ruku mimo únik CO2.

1. Prsty pootočte uzávěr, který následně povyskočí.
2. Vyjměte uzávěr z rukojeti.
3. Vyjměte prázdnou CO2 bombičku – lze ji rovnou zaměnit za novou.

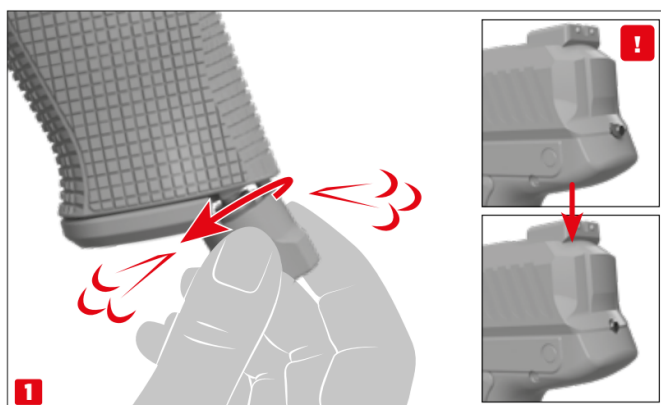

Při pootočení uzávěru uniká zbytkové CO2

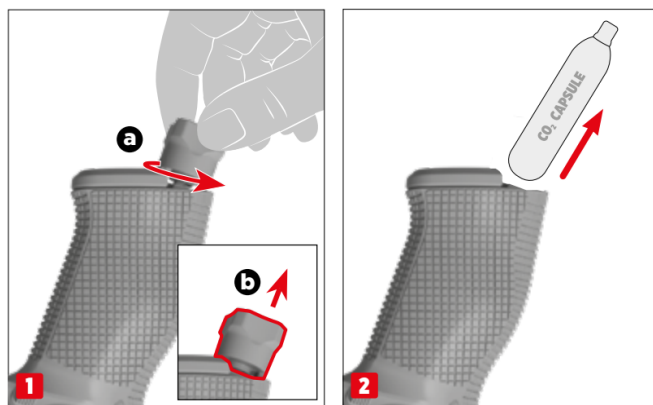

Vyjmutí uzávěru (a, b) a prázdné bombičky


6 STŘELIVO A NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Střelivo

Používejte výhradně originální střelivo TPX 50 ráže .50 / 12,7 mm určené pro tuto zbraň. Použitím jiného střeliva může dojít k poškození zbraně, neplatnosti záruky nebo úrazu. **Poškozené střelivo nikdy nepoužívejte.**

Nabíjení zásobníku (kapacita 8 ran)

1. Zásobník vyndejte stiskem záchyty zásobníku v rukojeti.
2. Stáhněte tlačnou pružinu zásobníku zcela dolů a zajistěte ji ve spodní poloze.
3. Střelivo se vkládá skrze otvor v horní části zásobníku. Do zásobníku se vejde 8 ks. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu ze spodní polohy tak, aby tlačila střelivo vzhůru.
4. Nabitý zásobník vložte zpět do zbraně – zajistí se slyšitelným cvaknutím.

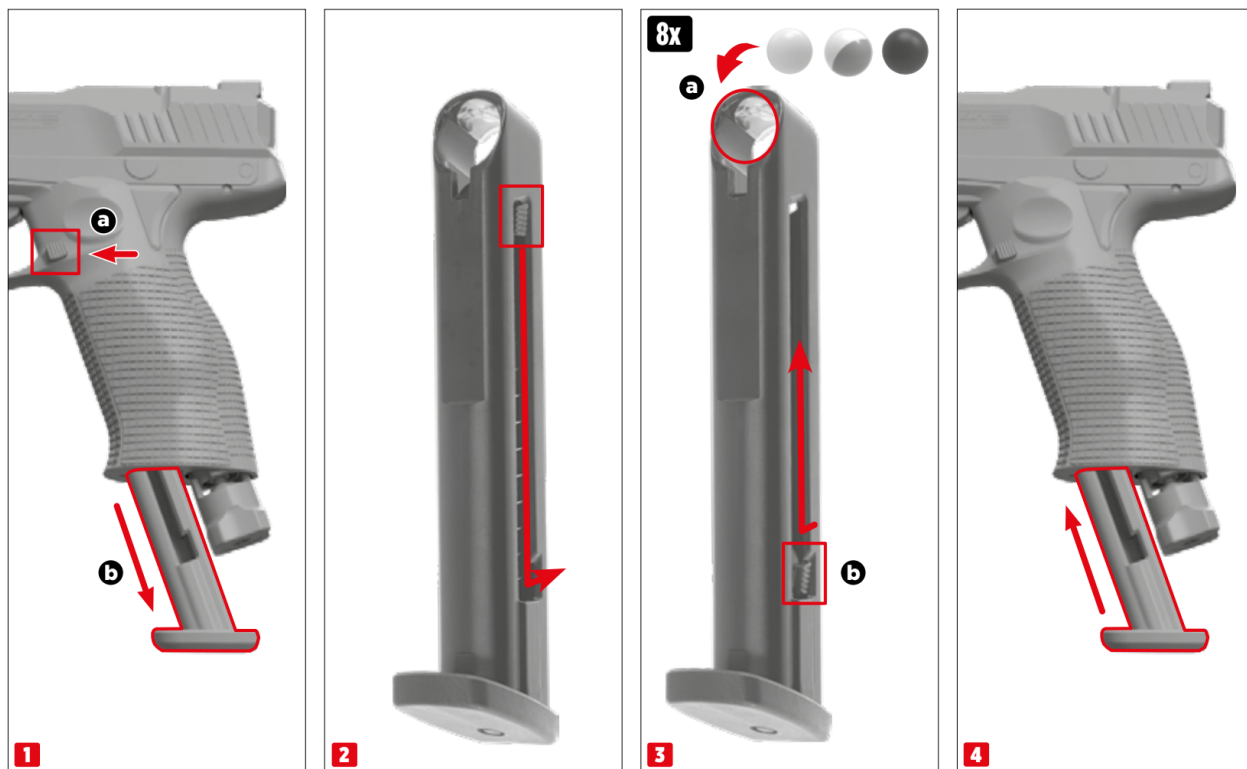


Vyjmutí (1), stažení pružiny (2), nabití (3) a zasunutí zásobníku (4)

7 MÍŘENÍ A STŘELBA

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zárezu hledí a horní hrana mušky je srovnána s horní hranou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého kruhu terče.

Stiskem spouště na střed dojde k výstřelu. Po výstřelu lze opětovným stiskem spouště vystřelit znovu.

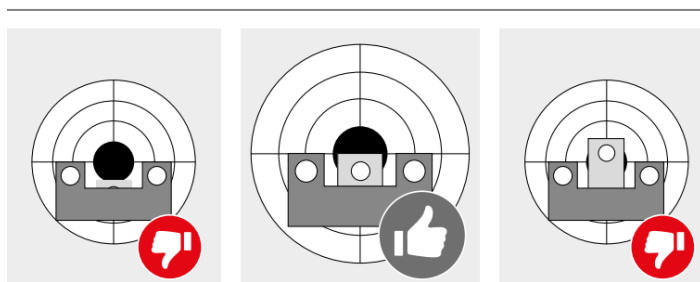

Správný obraz mířidel (uprostřed) – muška vystředěná a zarovnaná s hledím



Umístění hledí a mušky na zbrani

⚠ **POZOR:** Při střelbě vždy používejte ochranné brýle k ochraně očí.

8 ÚDRŽBA

Čištění hlavně

Při střelbě dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech způsobit ucpání. Proto je potřeba udržovat hlavěň čistou. Na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem, čistěte zbraň pravidelně po střelbě. Doporučujeme typ Brunox Lub&Cor, Tetra Gun Lubricant, Konkor atd. Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou oleje.

Ošetření ventilu zbraně

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s CO2 bombičkami (tzv. klasickými). Do zbraně jsou doporučeny silikonové nebo teflonové oleje.

9 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – SOUHRN

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Nevystavujte zbraň veřejnosti na místech, kde by mohla být zmatena s ostrou zbraní a být považována za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Nemiřte zbraní ani neoznačte se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji – je to nebezpečné a může to být považováno za zločin.

- Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.
- Nikdy nemiřte na osoby ani zvířata.
- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte stav zbraně a střeliva.
- Neskladujte zbraň s vloženou CO2 bombičkou déle, než je nutné.