

SONIC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vzduchová puška PCP • modely **Sonic Compact** a **Sonic Sniper**

Ráže 5,5 mm / 6,35 mm / 7,62 mm



Před použitím si pečlivě přečtěte celý manuál.

Precision Fire s.r.o.

Obsah

1	Bezpečnostní upozornění a důležité pokyny	3
2	Plnění vzduchem a tlakové limity	4
3	Rozpadové schéma a seznam dílů	5
4	Technická specifikace	9
5	Postup plnění vzduchem	10
6	Vypouštěcí ventil kartuše	12
7	Nabíjení, natažení a střelba	13
8	Čištění a údržba	15
9	Skladování	16
10	Záruka a reklamace	17
11	Práva výrobce	18

UPOZORNĚNÍ

Tato vzduchová puška není hračka. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Manuál si přečtěte celý ještě předtím, než pušku poprvé natlakujete nebo z ní vystřelíte.

01 Bezpečnostní upozornění a důležité pokyny

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození zbraně, vážnému zranění nebo smrti.

Základní bezpečnostní pravidla

Se zbraní vždy zacházejte tak, jako by byla nabitá.

Nikdy nemiřte ústím hlavně na nic, na co nemáte v úmyslu střílet.

Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.

Vždy udržujte kontrolu nad směrem ústí hlavně, i když uklouзнete nebo upadnete.

Používejte pouze v bezpečném, kontrolovaném prostředí s ověřeným záchytem střel.

Vždy noste ochranu očí odpovídající normě ANSI.

Oprávnění uživatelé

Tato PCP puška je určena výhradně pro dospělé osoby, případně pro použití pod přísným dohledem dospělé osoby.
Nejedná se o hračku.

Správné střelivo

- Pouze diabolky a slugy ve správné ráži.
- Nepoužívejte ocelové, slitinové ani podomácku vyrobené projektily.
- Slugy nepoužívejte opakovaně.

Použití neschválených projektilů může poškodit pušku a véde ke ztrátě záruky.

Nikdy nestřílejte bez vzduchu

Ze zbraně **nestřílejte**, pokud:

- je vzduchová kartuše prázdná,
- je vzduchová kartuše demontovaná.

POZOR

Střelba naprázdno bez vzduchu může způsobit vnitřní poškození mechanismu.

Zákaz úprav

Neupravujte, nerozebírejte, neladěte, neleštěte, nevrtajte ani jinak nezasahujte do žádné vnitřní součásti. To se týká zejména spouště, ventilu, kládívka, regulátoru a pojistného systému. Neautorizovaný zásah znamená ztrátu záruky výrobce.

02 Plnění vzduchem a tlakové limity

Pouze schválený vzduch

Pušku plňte výhradně suchým, filtrovaným stlačeným vzduchem.

Nikdy nepoužívejte

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

Kyslík, vodík, acetylen, CO₂, dusík ani žádný jiný plyn. Použití nesprávných plynů může způsobit výbuch, těžké zranění nebo smrt.

Plnicí tlak


Maximální plnicí tlak: **480 bar / 7000 psi (48 MPa)**.

POZOR


Přeplnění nad uvedený tlak není kryto zárukou.

Kontrola tlakové nádoby

Tlakové láhve nechte kontrolovat a recertifikovat podle dat a intervalů uvedených na štítku láhve.

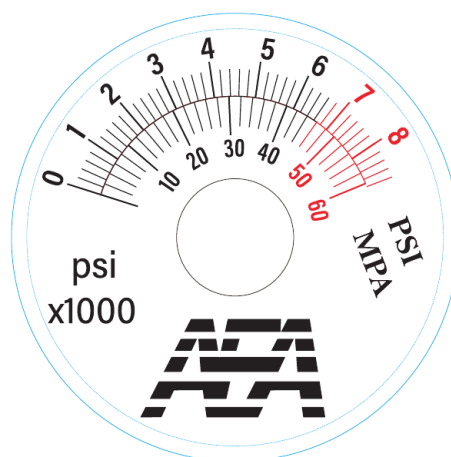

AEA SONIC COMPACT — rozpadové schéma

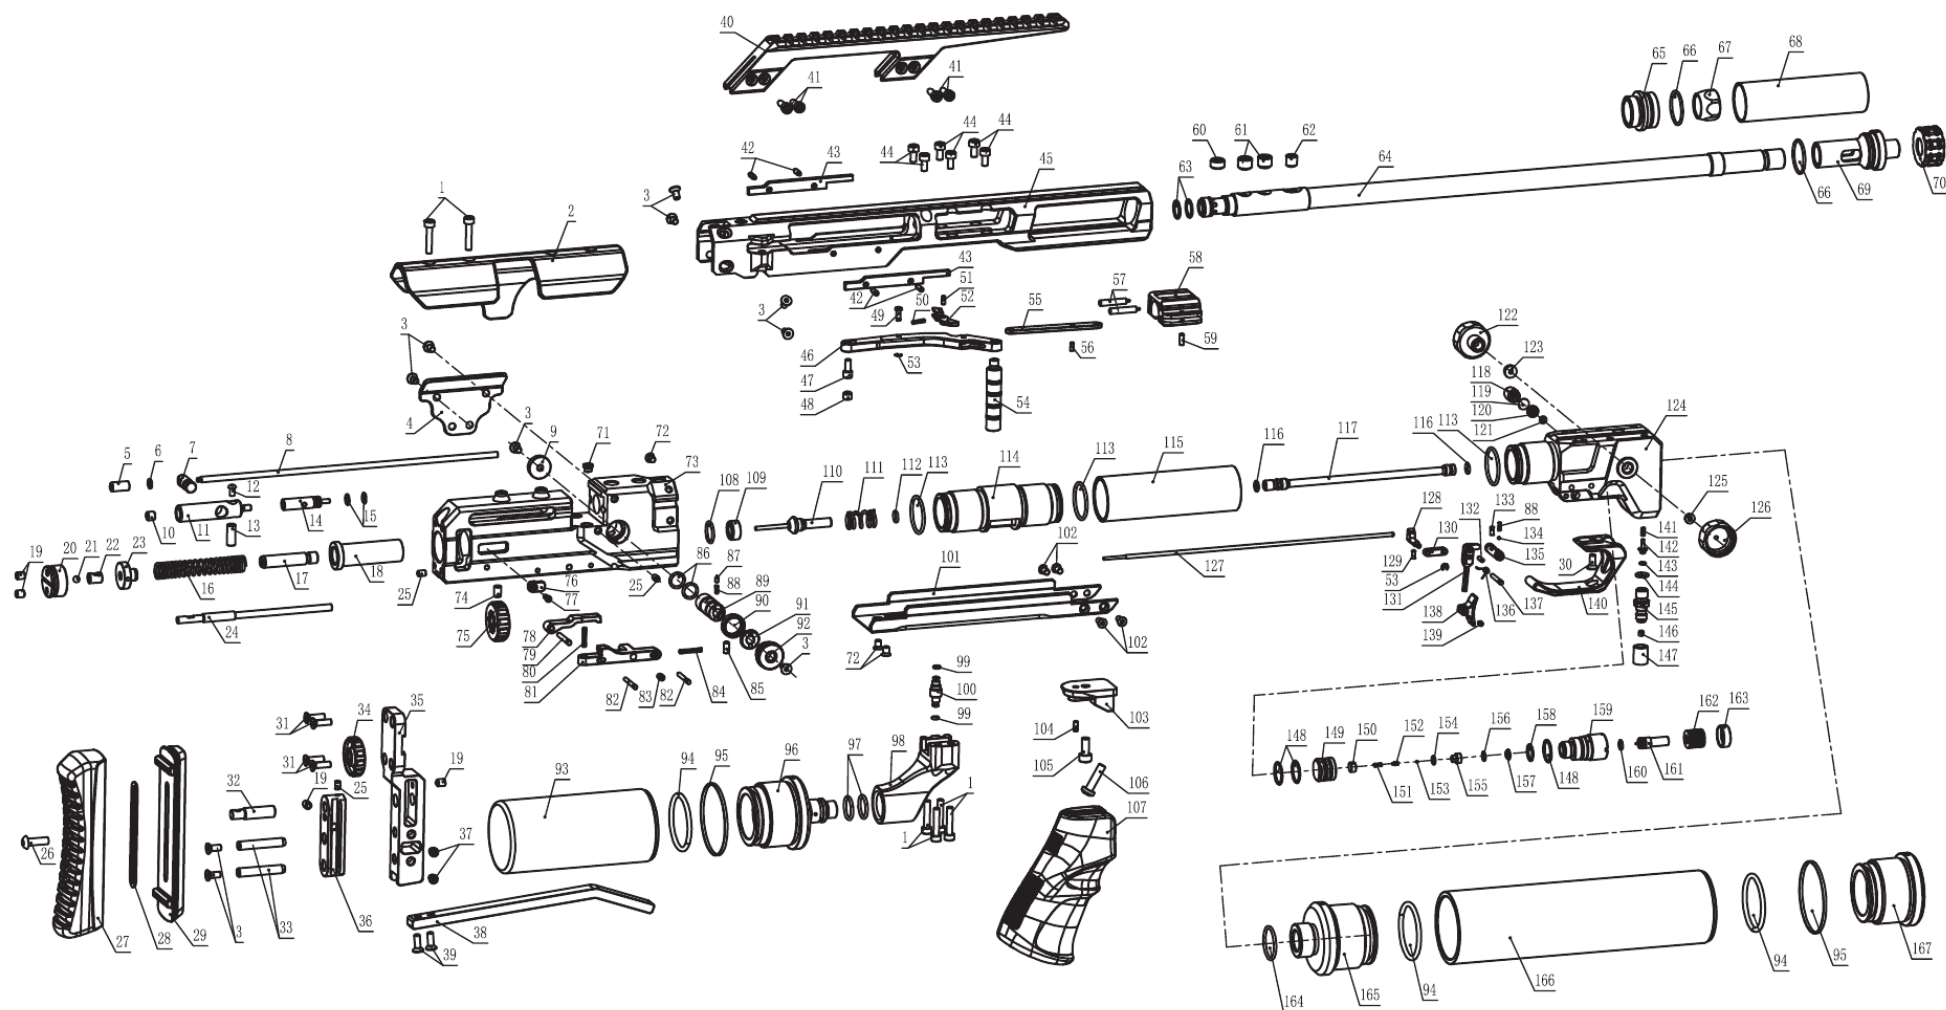


AEA SONIC COMPACT — seznam dílů

AEA Sonic Compact PARTS LIST

DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number
1	GB/T 70. 1-2008-M4×20	46	2CY-3B2A(1)	91	1CY-57A(1)	136	1CY-93A(1)
2	1CY-71A(1)	47	2CY-8A(1)	92	1CY-65A(1)	137	Knurled Pin Round Head 2.5×20 45# Steel
3	GB/T 70. 3-2008-M4×8	48	GB/T 77-2007-M6×5	93	1CY-27A(1)	138	1CY-89A(1)
4	1CY-53A(1)	49	2CY-3B7A(1)	94	O-Ring 36×3 NBR90	139	GB/T 77-2007-M3X4
5	2CY-6A(1)	50	2CY-3B6A(1)	95	1XD40A-E	140	1CY-28A(1)
6	GB/T 93-1987-4	51	GB/T 879. 3-2000-2. 5×6	96	1CY-34A(1)	141	DEF-2S-X-18-01-13
7	2CY-5A(1)	52	2CY-3B3A(1)	97	O-Ring 14×1. 8 NBR90	142	HP-X-13-7. 62-A-14-02
8	2CY-4A(1)	53	GB /T 896-1986-2	98	1CY-42A(1)	143	O-Ring 2. 6×1. 2 CPU90
9	1CY-59A(1)	54	2CY-3B4A(1)	99	O-Ring 2. 5×1. 5 NBR90	144	O-Ring 6. 5×1. 5 HNBR90
10	GB/T 77-2007-M6×6	55	2CY-3B1A(1)	100	1SA38A	145	1MCAR1B17A
11	1CY-5A(1)	56	GB/T 119. 2-2000-2. 5m6×6	101	1CY-45A(1)	146	1MCAR1B19A
12	GB/T 70. 2-2008-M3×6	57	Spring Plunger M4×20×3×1. 6	102	Hex Socket Countersunk Screw M4×8	147	1CY-60A(1)
13	1CY-62A(1)	58	2CY-7A(1)	103	1CY-25A(1)	148	O-Ring 14×1. 2 HNBR90
14	1CY-4A(1)	59	GB/T 119. 2-2000-3h8×8	104	Knurled Pin Flat Head 3×7 SUS 304	149	1MCAR-17B1B1A(2)
15	O-Ring 5. 6×1. 2 NBR90	60	Hex Socket Set Screw (Fine Thread) M10×1×6	105	GB/T 70. 1-2008-M5×12	150	1MCAR-17B1B5A(2)
16	2CY-16A(1)	61	GB/T 77-2007-M10×8	106	Hex Socket Pan Head Screw M5×20	151	1MCAR-17B1B6A(2)
17	1CY-44A(1)	62	GB/T 77-2007-M8×8	107	1DN52B	152	1MCAR-17B1B5A(1)
18	1CY-63A(1)	63	O-Ring 11×1. 2 NBR90	108	O-Ring 13×1. 5 NBR90	153	GB/T 308. 2-2010
19	Ball Set Screw M5×6	64	1CY-19A(1)	109	2CY-17A(1)	154	O-Ring 4. 2×1. 2 NBR90
20	1CY-41A(1)	65	1CY-39A(1)	110	1CY-87A(1)	155	1MCAR-17B1B4A(2)
21	GB/T308. 1-2013	66	O-Ring 22×1. 5 NBR90	111	1CY-69A(1)	156	O-Ring 5×1 HNBR90
22	1CY-11A(1)	67	1CY-23A(1)	112	O-Ring 5. 8×1. 5 CPU90	157	1MCAR-17B1B3A(1)
23	1CY-20A(1)	68	1CY-30A(1)	113	O-Ring 24×1. 8 NBR90	158	O-Ring 10×1. 2 HNBR90
24	1CY-10A(1)	69	1CY-40A(1)	114	1CY-24A(1)	159	1MCAR-17B1B2A(2)
25	GB/T 77-2007-M4×6	70	1CY-64A(1)	115	1CY-31A(1)	160	O-Ring 5×1. 2 HNBR90+P
26	GB/T 70. 2-2008-M5×16	71	Slotted Ball Plunger M5×5	116	O-Ring 5×1. 5 NBR90	161	1MCAR-17B1B4A(1)
27	ELE-X-20-11. 6-G-28-03-02	72	Hex Socket Countersunk Screw M4×6	117	1CY-35A(1)	162	GB/T 1972-2005 12. 5×6. 2×0. 7×1-G1
28	ELE-X-20-11. 6-G-28-04	73	2CY-2A(1)	118	1XD13B8A-E	163	1MCAR-17B1B3A(2)
29	ELE-X-20-11. 6-G-28-03-01	74	GB/T 77-2007-M5×8	119	1XD13B7A-E	164	O-Ring 21. 2×1. 8 HNBR90+P
30	GB/T 70. 3-2008-M4×10	75	1CY-8A(1)	120	1XD13B6A-E	165	1CY-33A(1)
31	Hex Socket Countersunk Screw M4×14	76	1CY-21A(1)	121	O-Ring 3×1. 2 NBR90	166	1CY-29A(1)
32	1CY-26B3A(1)	77	1CY-22A(1)	122	1XD33B2A-E	167	1XD32A-E
33	GB/T 120. 2-2000-6m6×35-B	78	1CY-61A(1)	123	1XD33B3A-E		
34	1CY-26B5A(1)	79	Knurled Pin Round Head 3×22 45# Steel	124	1CY-3A(1)		
35	1CY-26B1A(1)	80	1CY-17A(1)	125	CH-BBP-30-12. 7-31-03		
36	1CY-26B2A(1)	81	1CY-55A(1)	126	CH-BBP-30-12. 7-31-02		
37	POM Plunger M6×4	82	Knurled Pin Round Head 2. 5×22 45# Steel	127	1CY-9A(1)		
38	1CY-26B6A(1)	83	GB/T 80-2007-M4×6	128	1CY-14A(1)		
39	GB/T 70. 3-2008-M4×12	84	1CY-92A(1)	129	GB/T 80-2007-M3X6		
40	1CY-32A(1)	85	GB/T 77-2007-M4×8	130	1CY-13A(1)		
41	GB/T 70. 1-2008-M4×12	86	O-Ring 9×1. 5 NBR90	131	1CY-12A(1)		
42	GB/T 79-2007-M3×10	87	1CY-49A(1)	132	GB/T 879. 3-2000-2. 5X8		
43	2CY-9A(1)	88	1SA3B11A-D	133	GB/T 77-2007-M3X6		
44	GB/T 70. 1-2008-M4×8	89	1CY-56A(1)	134	GB/T 308. 1-2013		
45	2CY-1A(1)	90	1CY-51A(1)	135	1CY-15A(1)		

03 Rozpadové schéma a seznam dílů

AEA SONIC SNIPER — rozpadové schéma

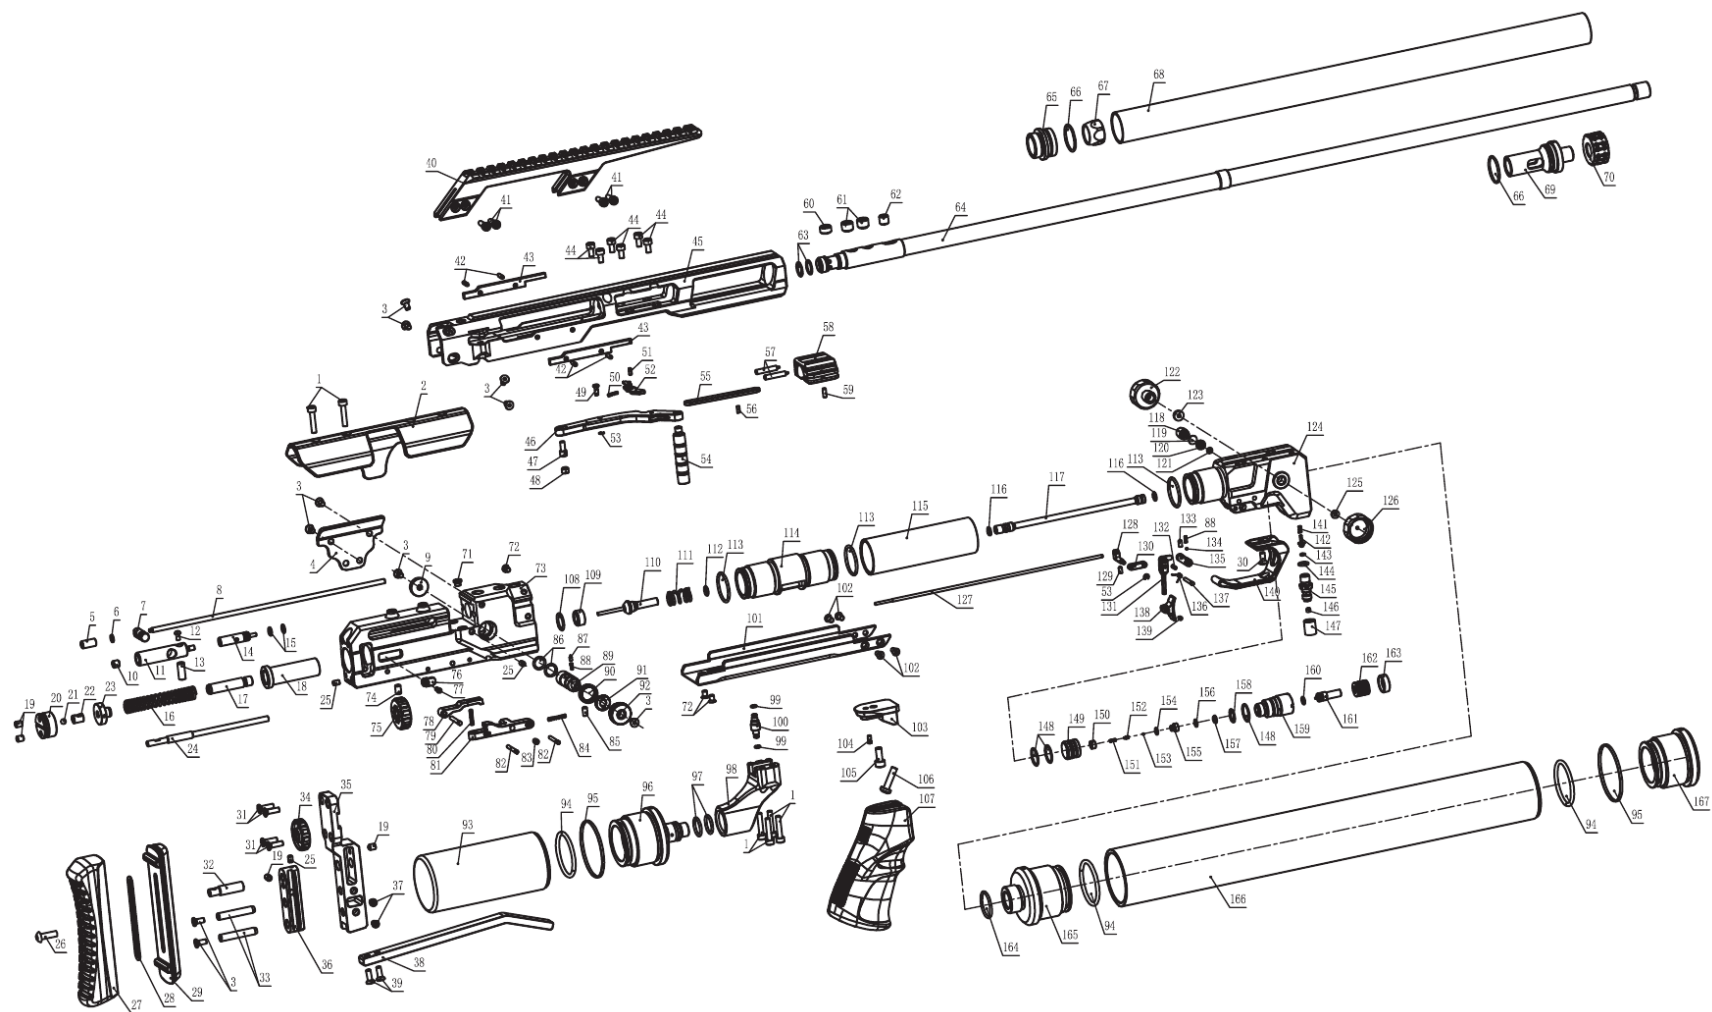

AEA SONIC SNIPER — seznam dílů

AEA Sonic Sniper PARTS LIST

DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number	DIAGRAM NO.	Manufacturer Part Number
1	GB/T 70. 1-2008-M4×20	46	2CY-3B2A(1)	91	1CY-57A(1)	136	1CY-93A(1)
2	1CY-71A(1)	47	2CY-8A(1)	92	1CY-65A(1)	137	Knurled Pin Round Head 2.5×20 45# Steel
3	GB/T 70. 3-2008-M4×8	48	GB/T 77-2007-M6×5	93	1CY-27A(1)	138	1CY-89A(1)
4	1CY-53A(1)	49	2CY-3B7A(1)	94	O-Ring 36×3 NBR90	139	GB/T 77-2007-M3X4
5	2CY-6A(1)	50	2CY-3B6A(1)	95	1XD40A-E	140	1CY-28A(1)
6	GB/T 93-1987-4	51	GB/T 879. 3-2000-2. 5×6	96	1CY-34A(1)	141	DEF-2S-X-18-01-13
7	2CY-5A(1)	52	2CY-3B3A(1)	97	O-Ring 14×1. 8 NBR90	142	HP-X-13-7. 62-A-14-02
8	2CY-4A(1)	53	GB /T 896-1986-2	98	1CY-42A(1)	143	O-Ring 2. 6×1. 2 CPU90
9	1CY-59A(1)	54	2CY-3B4A(1)	99	O-Ring 2. 5×1. 5 NBR90	144	O-Ring 6. 5×1. 5 HNBR90
10	GB/T 77-2007-M6×6	55	2CY-3B1A(1)	100	1SA38A	145	1MCAR1B17A
11	1CY-5A(1)	56	GB/T 119. 2-2000-2. 5m6×6	101	1CY-45A(1)	146	1MCAR1B19A
12	GB/T 70. 2-2008-M3×6	57	Spring Plunger M4×20×3×1. 6	102	Hex Socket Countersunk Screw M4×8	147	1CY-60A(1)
13	1CY-62A(1)	58	2CY-7A(1)	103	1CY-25A(1)	148	O-Ring 14×1. 2 HNBR90
14	1CY-4A(1)	59	GB/T 119. 2-2000-3h8×8	104	Knurled Pin Flat Head 3×7 SUS 304	149	1MCAR-17B1B1A(2)
15	O-Ring 5. 6×1. 2 NBR90	60	Hex Socket Set Screw (Fine Thread) M10×1×6	105	GB/T 70. 1-2008-M5×12	150	1MCAR-17B1B5A(2)
16	2CY-16A(1)	61	GB/T 77-2007-M10×8	106	Hex Socket Pan Head Screw M5×20	151	1MCAR-17B1B6A(2)
17	1CY-44A(1)	62	GB/T 77-2007-M8×8	107	1DN52B	152	1MCAR-17B1B5A(1)
18	1CY-63A(1)	63	O-Ring 11×1. 2 NBR90	108	O-Ring 13×1. 5 NBR90	153	GB/T 308. 2-2010
19	Ball Set Screw M5×6	64	1CY-81A(1)	109	2CY-10A(1)	154	O-Ring 4. 2×1. 2 NBR90
20	1CY-41A(1)	65	1CY-39A(1)	110	2CY-12A(1)	155	1MCAR-17B1B4A(2)
21	GB/T308. 1-2013	66	O-Ring 22×1. 5 NBR90	111	1CY-69A(1)	156	O-Ring 5×1 HNBR90
22	1CY-11A(1)	67	1CY-23A(1)	112	O-Ring 5. 8×1. 5 CPU90	157	1MCAR-17B1B3A(1)
23	1CY-20A(1)	68	1CY-48A(1)	113	O-Ring 24×1. 8 NBR90	158	O-Ring 10×1. 2 HNBR90
24	1CY-10A(1)	69	1CY-40A(1)	114	1CY-24A(1)	159	1MCAR-17B1B2A(2)
25	GB/T 77-2007-M4×6	70	1CY-64A(1)	115	1CY-31A(1)	160	O-Ring 5×1. 2 HNBR90+P
26	GB/T 70. 2-2008-M5×16	71	Slotted Ball Plunger M5×5	116	O-Ring 5×1. 5 NBR90	161	1MCAR-17B1B4A(1)
27	ELE-X-20-11. 6-G-28-03-02	72	Hex Socket Countersunk Screw M4×6	117	1CY-35A(1)	162	GB/T 1972-2005 12. 5×6. 2×0. 7×1-C1
28	ELE-X-20-11. 6-G-28-04	73	2CY-2A(1)	118	1XD13B8A-E	163	1MCAR-17B1B3A(2)
29	ELE-X-20-11. 6-G-28-03-01	74	GB/T 77-2007-M5×8	119	1XD13B7A-E	164	O-Ring 21. 2×1. 8 HNBR90+P
30	GB/T 70. 3-2008-M4×10	75	1CY-8A(1)	120	1XD13B6A-E	165	1CY-33A(1)
31	Hex Socket Countersunk Screw M4×14	76	1CY-21A(1)	121	O-Ring 3×1. 2 NBR90	166	1CY-86A(1)
32	1CY-26B3A(1)	77	1CY-22A(1)	122	1XD33B2A-E	167	1XD32A-E
33	GB/T 120. 2-2000-6m6×35-B	78	1CY-61A(1)	123	1XD33B3A-E		
34	1CY-26B5A(1)	79	Knurled Pin Round Head 3×22 45# Steel	124	1CY-3A(1)		
35	1CY-26B1A(1)	80	1CY-17A(1)	125	CH-BBP-30-12. 7-31-03		
36	1CY-26B2A(1)	81	1CY-55A(1)	126	CH-BBP-30-12. 7-31-02		
37	POM Plunger M6×4	82	Knurled Pin Round Head 2. 5×22 45# Steel	127	1CY-9A(1)		
38	1CY-26B6A(1)	83	GB/T 80-2007-M4×6	128	1CY-14A(1)		
39	GB/T 70. 3-2008-M4×12	84	1CY-92A(1)	129	GB/T 80-2007-M3X6		
40	1CY-32A(1)	85	GB/T 77-2007-M4×8	130	1CY-13A(1)		
41	GB/T 70. 1-2008-M4×12	86	O-Ring 9×1. 5 NBR90	131	1CY-12A(1)		
42	GB/T 79-2007-M3×10	87	1CY-49A(1)	132	GB/T 879. 3-2000-2. 5X8		
43	2CY-9A(1)	88	1SA3B11A-D	133	GB/T 77-2007-M3X6		
44	GB/T 70. 1-2008-M4×8	89	1CY-56A(1)	134	GB/T 308. 1-2013		
45	2CY-1A(1)	90	1CY-51A(1)	135	1CY-15A(1)		

SONIC COMPACT



Ráže	5,5 mm / 6,35 mm / 7,62 mm
Délka hlavně	441 mm
Celková délka	647 mm
Hmotnost	3,88 kg
Objem vzduchové nádoby	350 cm ³
Max. plnicí tlak	48 MPa / 7000 psi
Kapacita zásobníku	12 / 10 / 9 ran
Uchytení optiky	Picatinny 20 MOA


SONIC SNIPER



Ráže	5,5 mm / 6,35 mm / 7,62 mm
Délka hlavně	800 mm
Celková délka	1006 mm
Hmotnost	4,75 kg
Objem vzduchové nádoby	625 cm ³
Max. plnicí tlak	48 MPa / 7000 psi
Kapacita zásobníku	12 / 10 / 9 ran
Uchytení optiky	Picatinny 20 MOA

1. Vložení zásobníku

Stáhněte závěr dozadu a vložte zásobník.

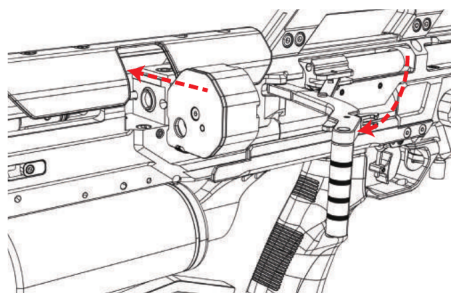


2.1 Nastavení napětí kladívkové pružiny

Kolečko pro nastavení napětí kladívkové pružiny a blok s indikátorem stupnice napětí.

2.2 Nastavení botky pažby

Botku lze nastavit podélně (dopředu/dozadu) i výškově.

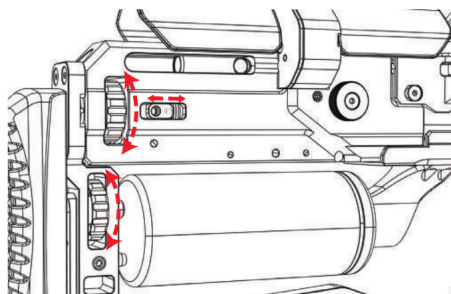

Vlastní plnění

- 1 Uzavřete vypouštěcí šroub na zdroji vzduchu.
- 2 Začněte plnit pomalu, aby se vnitřní těsnění stihla vyrovnat.
- 3 Pokud při počátečním plnění uniká vzduch z hlavní, jednou pušku natáhněte. Tím se uvolní tlak kladívka na ventil a systém se natlakuje normálně.
- 4 Sledujte manometr na zdroji vzduchu.
- 5 Po dokončení zastavte přívod vzduchu, plně otevřete vypouštěcí ventil a hadici odpojte až po úplném uvolnění tlaku.

Poznámky k ruční pumpě

- Pravidelně vypouštějte odlučovače vlhkosti.
- Vyhněte se rychlému nepřetržitému pumpování – snížíte tím zahřívání a opotřebení.
- Vždy používejte pumpu určenou pro plnění PCP na **7000 psi**.


Zadní vzduchová nádoba

3.1 Kolečko regulace průtoku vzduchu

- 1 Vytáhněte nastavovací kolečko směrem ven.
- 2 Otočte do požadované polohy.
- 3 Zatlačte kolečko zpět dovnitř a zajištěte.

VAROVÁNÍ


Kolečko musí být zcela zatlačeno a zajištěno. V opačném případě může při výstřelu dojít k úniku stlačeného vzduchu a k riziku zranění.

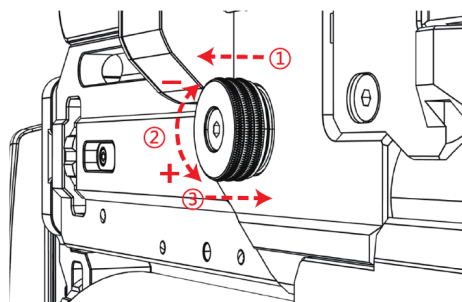

4. Plnění

K plnění použijte rychlospojku 8 mm (samice).

- Používejte pouze čistý, suchý stlačený vzduch bez oleje.
- Maximální plnicí tlak: **48 MPa / 7000 psi**.

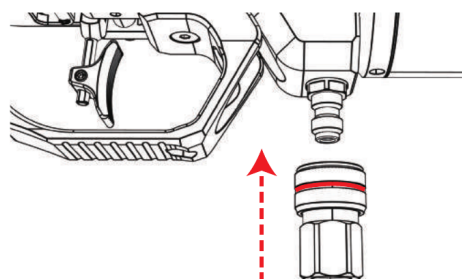

06 Vypouštěcí ventil kartuše

Ventil pro vypuštění vzduchu z kartuše se nachází v přední části lučíku spouště, pod manometrem.


SMĚR OTÁČENÍ VENTILU

Po směru hodinových ručiček se ventil pro vypuštění kartuše **utahuje** (uzavírá).

Proti směru hodinových ručiček se **vypouští vzduch z kartuše**.

- Před vypuštěním se ujistěte, že je zbraň vybitá a ústí hlavně směřuje bezpečným směrem.
- Ventil povolujte pozvolna – vzduch nechte unikat postupně, nikoli nárazově.
- Po vypuštění ventil opět dotáhněte po směru hodinových ručiček.
- Ventil neutahujte nadměrnou silou, poškodili byste těsnění.

Sledujte manometr – vypuštění je dokončeno, jakmile ručička klesne na nulu.

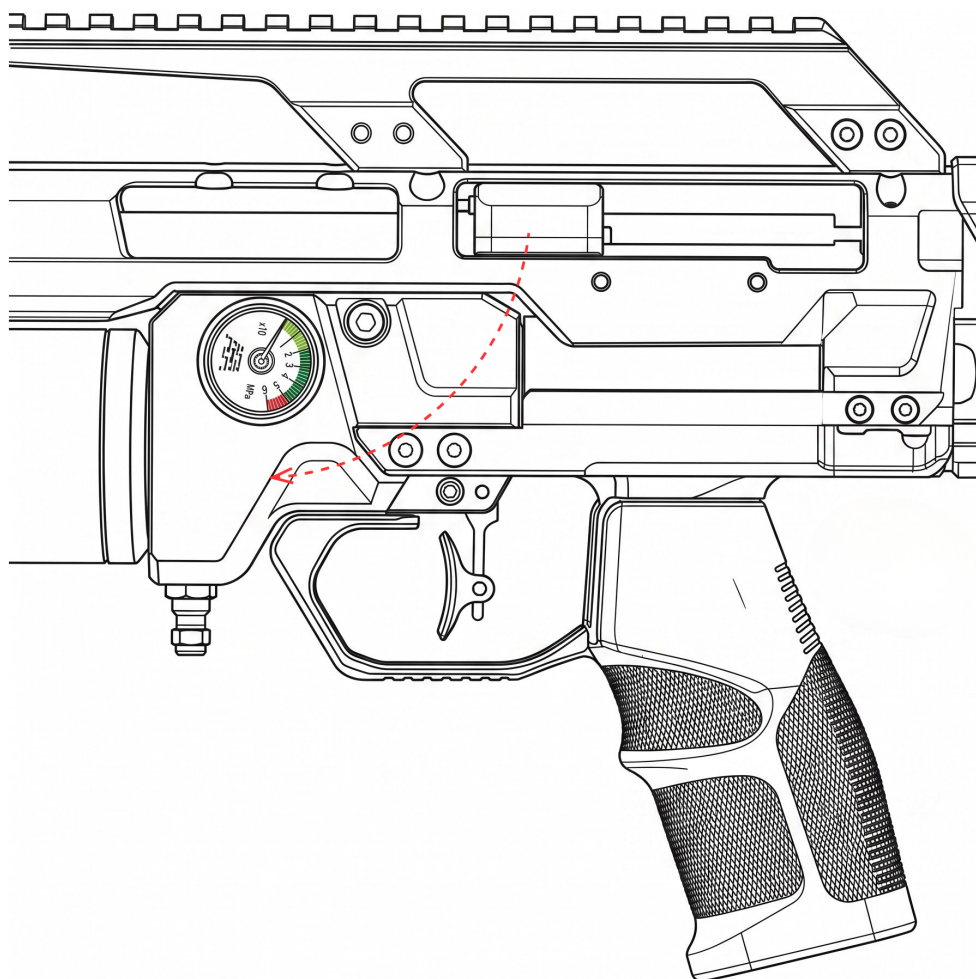

Červená šipka označuje polohu vypouštěcího ventilu kartuše.

Bezpečnost před nabíjením


- Ujistěte se, že ústí hlavně směřuje bezpečným směrem.
- Přepněte pojistku do polohy SAFE (zajištěno).
- Nikdy nenabíjejte zbraň s vypnutou pojistkou.

5.1 Pojistný ventil

Jakmile tlak v plénu regulátoru dosáhne nebo překročí **36 MPa**, pojistný ventil se aktivuje a tlak uvolní. Před dalším použitím je nutné vyměnit membránu pojistného ventilu.


5.2 Manuální pojistka

Pojistku přesuňte doprava. Jakmile je viditelný červený indikační kroužek, je zbraň připravena ke střelbě.

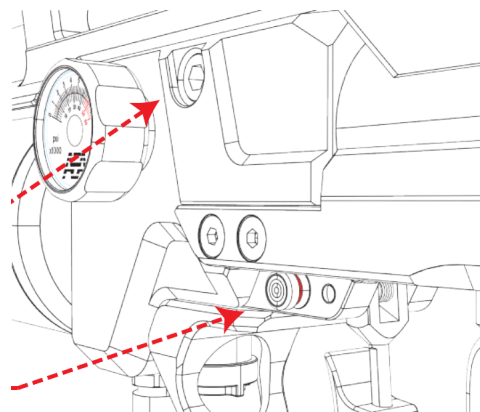

6. Pojistka natahovací páky

Před stažením natahovací páky dozadu je nutné stisknout její pojistku.

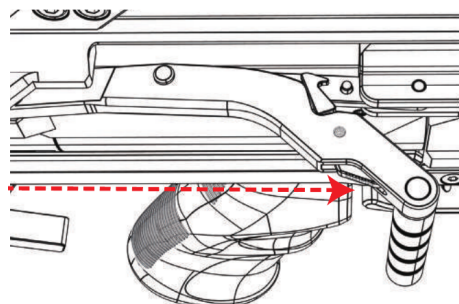


7. Regulátor (regulační tlakový ventil)

Rozsah nastavení: **5–30 MPa**. Použijte určený nastavovací nástroj:

- Otáčením **po směru hodinových ručiček** tlak zvyšujete.
- Otáčením **proti směru hodinových ručiček** tlak snižujete.


VAROVÁNÍ

Nastavovací matici nikdy nevyšroubujte úplně – mohlo by dojít k poškození regulátoru.

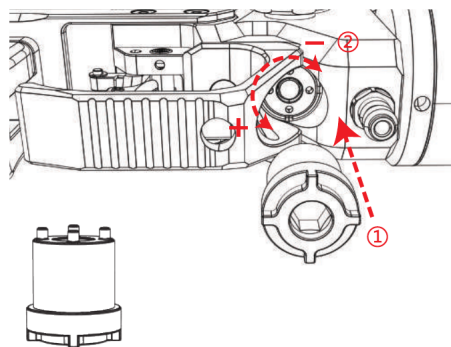

8. Ovládání boční páky

Uvolněte pojistku natahovací páky a stáhněte boční páku dozadu – tím se mechanismus natáhne.

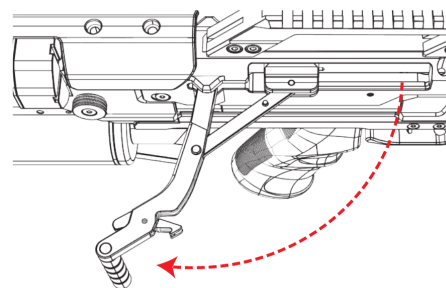

Střelba

- Zbraň držte namířenou bezpečným směrem.
- Pojistku přepněte do polohy FIRE až ve chvíli, kdy jste připraveni vystřelit.
- Vždy dodržujte zásady správné manipulace se spouští.

Vypuštění napětí kladívka

Bezpečné vypuštění napětí kladívkové pružiny:

- 1 Stáhněte boční páku zcela dozadu a přidržte ji.
- 2 Za stálého držení páky jemně stiskněte spoušť.
- 3 Nechte kladívkovou pružinu plně kontrolovaně povolit.
- 4 Vraťte boční páku do přední polohy.

VAROVÁNÍ

Během vypouštění nikdy páku nepouštějte nekontrolovaně. Po vypuštění napětí vystřelte naprázdno bezpečným směrem a ověřte tak, že je komora prázdná.

Vnější čištění

- Vnější povrchy otřete měkkým hadříkem.
- Kovové plochy ošetřete tenkou vrstvou kvalitního zbraňového oleje.

Péče o hlaveň

Používejte výhradně pomůcky určené pro vzduchové zbraně:

- čisticí diabolky,
- jednodílná čisticí tyč,
- nekovové kartáčky nebo kartáčky vhodné pro vzduchovky.

Nepoužívejte

- vodu,
- rozpouštědla na palné zbraně,
- odmašťovače a chemické čističe,
- ocelové kartáče a článkované tyče.

POZOR

Kapalná rozpouštědla mohou poškodit těsnění, povrchové úpravy, komponenty ventilu a O-kroužky.

Kontrola

- Vzduchovou nádobu a těsnění vizuálně kontrolujte každé 3 roky, případně vždy při podezření na poškození.
- Při netěsnostech, prasklinách, neobvyklých zvucích nebo nepravdivé funkci pušky okamžitě přestaňte používat.

Zásady skladování

- Zbraň skladujte vybitou.
- V suchém, chladném a tmavém prostředí.
- Diabolký a slugy uchovávejte odděleně.
- Mimo dosah dětí.

Puška může být skladována natlakovaná, pokud místní předpisy nestanoví jinak.

Vliv okolního prostředí

- Nevystavujte pušku přímému slunečnímu záření ani dlouhodobému teplu.
- Vyhněte se vysoké vlhkosti – hrozí vnitřní i vnější koroze.
- Nadměrné teploty degradují těsnění.

Dlouhodobé skladování

- Odkryté kovové části ošetřete ochranným olejem.
- Používejte trezor nebo kufr s kontrolou vlhkosti.
- Při skladování delším než 6 měsíců před dalším použitím vizuálně zkontrolujte všechny komponenty.

Provozní upozornění

- Neupravujte ani neodstraňujte žádné bezpečnostní prvky.
- Nepokoušejte se zasahovat do továrně kalibrovaného ventilového systému ani jej seřizovat.
- Používejte pouze suchý, filtrovaný stlačený vzduch.
- Nikdy nepřekračujte maximální plnicí tlak.
- Vždy dodržujte místní předpisy pro střelbu a zásady bezpečné manipulace.

POZOR

Neautorizovaná demontáž, výkonové úpravy nebo vnitřní zásahy znamenají ztrátu záruky.

Rozsah krytí

Výrobce AEA poskytuje původnímu kupujícímu záruku na vady materiálu a zpracování po dobu **jednoho (1) roku** od data zakoupení. Je vyžadován doklad o koupi.

Záruční doba 24 měsíců. Na tuto zbraň je poskytována záruka v délce **dvou (2) let** od data zakoupení. Tuto záruku poskytuje **prodejce**, nikoli výrobce AEA. Reklamací proto uplatňujte vždy u svého prodejce.

Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na:

- běžně opotřebitelné díly (O-kroužky, těsnění, zásobníky, vnější povrchová úprava),
- poškození způsobené nesprávným použitím, hrubým zacházením, zanedbáním nebo nehodou,
- poškození vzniklé neautorizovanou opravou, úpravou nebo demontáží,
- poškození způsobené přeplněním nebo použitím jiných plynů než vzduchu,
- kosmetické opotřebení, které neovlivňuje funkci.

Zánik záruky

Záruka zaniká, pokud byla puška:

- upravena nebo laděna,
- otevřena nebo opravována neoprávněnou osobou,
- používána s neschválenými komponenty, plyny nebo střelivem.

Jak uplatnit servis

- 1 Kontaktujte svého autorizovaného prodejce nebo distributora.
- 2 Doložte doklad o koupi, sériové číslo, fotografie a popis závady.
- 3 Řiďte se pokyny prodejce nebo servisního střediska ohledně zaslání či prohlídky.
- 4 Neodesílejte produkt bez předchozího schválení.

Společnost AEA Precision Airguns si vyhrazuje právo:

- upravovat nebo vylepšovat produkty bez předchozího upozornění,
- měnit specifikace nebo ukončit výrobu komponent,
- rozhodnout, zda je vhodná oprava, nebo výměna.

AEA PRECISION AIRGUNS INC.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Precision Fire s.r.o.

Český překlad a úprava manuálu